

ข่าวสารด้านเทคนิค

Technical Bulletin

INTERNAL USE ONLY

เรื่อง : **ปัญหาแบตเตอรี่ไฟหมด เนื่องจากระบบบันทึกข้อมูลการขับขี่ (CCU) ทำงานผิดปกติ**
Subject :

เรียน ท่านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า

ตามที่บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ได้รับทราบข้อมูลในรถรุ่น New NMAX (Y-Connect) บางคัน พบปัญหาแบตเตอรี่ไฟหมดในขณะจอด 1-2 วัน เนื่องจากระบบบันทึกข้อมูลการขับขี่ (CCU) ทำงานผิดปกติ




ลักษณะอาการ

1. กระแสไฟแบตเตอรี่ลดลงตลอดเวลาในขณะจอด 1-2 วัน (ในตำแหน่งปิดสวิตช์กุญแจ)
2. ไม่สามารถเชื่อมต่อ CCU ได้
3. ไม่สามารถเปิดสวิตช์ ON ได้ เพราะฟิวส์ BACK UP 7.5 แอมป์ขาด แม้จะใส่ฟิวส์ตัวใหม่เข้าไป ฟิวส์ก็ยังคงขาดอีกครั้ง

1) สาเหตุของปัญหา

พบว่าไดโอดและคาปาซิเตอร์ ภายในแผงวงจรของระบบบันทึกข้อมูลการขับขี่ (CCU) มีรอยแตกร้าว ทำให้แผงวงจรเกิดการลัดวงจร

รูปภาพแสดงสาเหตุของปัญหา

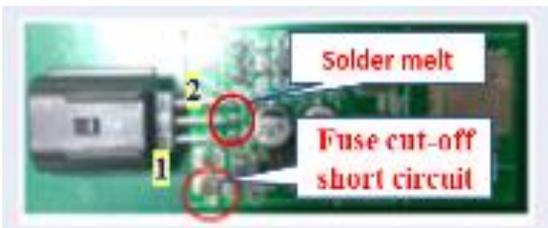

รูปภาพ ภายใน CCU ที่เสียหาย

รูปภาพ OK



รูปภาพ NG



2) รายละเอียดการแก้ไขปัญหา

แก้ไขโดยบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน ตรวจสอบชิ้น ไดโอด และคาปาซิเตอร์ 100% ต้องไม่พบรอยแตกร้าว ก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต

รุ่น : **New NMAX**
Model

วันที่ออก : **13 กันยายน 2565**
Issued date

เลขที่ : **T03 / 2565**
Issued No.

3) กลุ่มหมายเลขโครงรถที่ทางบริษัท ได้เริ่มทำการแก้ไขปัญหาแล้ว

ตั้งแต่ VIN No. MH3SG574111036281 เป็นต้นไป

4) การตรวจสอบปัญหาอัตราการรั่วไหลของกระแสไฟ

ขั้นตอนการตรวจสอบปัญหากระแสไฟเบตเตอร์รั่วไหลหลังจากปิดสวิตช์กุญแจ



การปรับตั้งมัลติมิเตอร์ ต่อขั้วสายสีแดงในช่อง "10A" ปรับลูกบิดมาที่ย่าน "10A"

- ถอดขั้วลบ (-) ของเบตเตอร์ออก
- ต่อสายมัลติมิเตอร์ตามภาพ (สายแดงต่อเข้าเบตเตอร์ขั้วลบของเบตฯ สายสีดำต่อเข้าสายขั้วลบ ของสายไฟที่ต่อเข้าเบตฯ)
- เปิดสวิตช์กุญแจทิ้งไว้ 5 วินาที จากนั้นปิดสวิตช์กุญแจ OFF
- ดูการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าที่มัลติมิเตอร์ ประมาณ 45-50 วินาที

รูปการตรวจสอบ



ผลที่ได้

หากตัวเลขลดลงเหลือ "0.00 A" ผลคือ CCU ปกติ (ไม่มีการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า)

OK



หากตัวเลขยังไม่ลดลงเหลือ "0.00 A" ผลคือ CCU ทำงานผิดปกติ (มีการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า)

ควรเปลี่ยน CCU ใหม่

NG

5) การเปลี่ยน CCU หลังการได้รับชิ้นส่วนใหม่

ตามวิธีการที่อ้างอิงใน ข่าวสารด้านบริการ **SV026/2564** วิธีการตรวจสอบและวิธีการเปลี่ยน CCU เสียหาย ในกรณีไม่สามารถทำการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Y-Connect ได้

6) ตารางรายละเอียดการทำเคลม

ชื่อชิ้นส่วน	หมายเลขชิ้นส่วน	อาการ	สาเหตุ	จำนวน (ชิ้น)	PFP	Job code	รหัสปัญหา / สาเหตุปัญหา
ระบบบันทึกข้อมูลการขับขี่	B6Y-H5810-03	เบตเตอร์รีกระแสไฟฟ้าหมด	ชิ้นส่วน ไดโอดและคาปาซิเตอร์ แตกร้าว	1	√	9620	99/F5

หมายเหตุ รายการชิ้นส่วนที่ระบุดังตาราง คือชิ้นส่วนหลักที่เสียหาย

6.1 รูปภาพแนบการเคลม

ถ่ายรูปให้เห็นที่ **QR code** ที่ตัว CCU พร้อมรูปภาพการวัดแอมป์ (A) แนบในการทำเคลม ในระบบ Y.E.S



การแจ้งข่าวสารในตลาด

- ข่าวสารที่ประสงค์ จะให้ทุกหน่วยงานที่รับผลกระทบในพื้นที่ / หรือตลาด แก้ไข
- ข่าวสารที่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด และดำเนินการแก้ไขข้อมูล โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จำหน่าย
- ข่าวสารที่ใช้เป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานภายในเพียงอย่างเดียว

เอกสารข้อมูลฉบับนี้ใช้เฉพาะในเครือข่ายผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเท่านั้น ห้ามเผยแพร่สู่ภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด โดยเด็ดขาด

สำเนา
Copy

หน้า 2 / 2
Page