

ชื่อรุ่น

รหัสรุ่น

WAVE110i,CLICK150i,PCX160,FORZA350

AFS110MSFM,ACB150CBTM,WW150AN,NSS350AN

เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด/เครื่องยนต์ทำงานสะดุด เนื่องจากความผิดปกติของปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง


อาการปัญหา

- ☞ เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดเนื่องจากปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ทำงาน
- ☞ กรณีสตาร์ท เครื่องยนต์ทำงานสะดุด , รูดดับ
- ☞ แรงดันปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำกว่ามาตรฐาน ส่งผลให้เครื่องยนต์สตาร์ทติดยากทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ (ไม่มีกำลัง)

การดำเนินงานของผู้ผลิต

■ การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

เกิดจากขั้นตอนการอบใบพัดปั้มน้ำมันไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จึงทำให้ใบพัดบวมเมื่อแช่อยู่ในน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นเวลานาน ทำให้เกิดการเสียดสีกับเรือนปั้มขณะทำงานส่งผลให้เครื่องยนต์สตาร์ทติดยาก / ไม่ติดตามอาการที่กล่าวข้างต้น

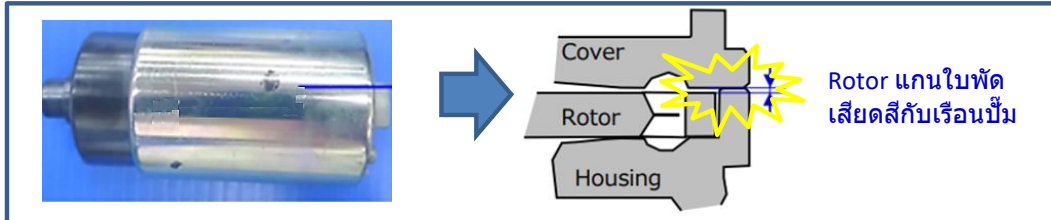

การดำเนินงานของผู้ผลิต

■ การแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต

- ☞ ยกระดับการควบคุมการอบใบพัดปั้มน้ำมันโดยการติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม และเพิ่มหัวข้อตรวจสอบเครื่องจักรในเอกสาร
- ☞ เพิ่มหัวข้อควบคุมหน้าจอมอนิเตอร์และอุณหภูมิ ภายในเตาอบ ลงในเอกสารมาตรฐานการตรวจเช็คเครื่องจักร

■ Lot การผลิตที่มีการแก้ไขแล้ว

รุ่น	รหัสรุ่น	วันที่เริ่มรับประกัน	หมายเลขโครงตัวถัง & หมายเลขเครื่องยนต์
WAVE110i	AFS110MSFM	6-Dec-21	MLHJA144*M5058825 เป็นต้นไป
			JA14E-4558825 เป็นต้นไป
CLICK150i	ACB150CBTM	17-Dec-21	MLHKF350*M5276761 เป็นต้นไป
			KF35E-1176761 เป็นต้นไป
PCX160	WW150AN	16-Dec-21	MLHKF447*N5108674 เป็นต้นไป
			KF44E-2108674 เป็นต้นไป
FORZA350	NSS350AN	29-Nov-21	MLHNF097*N5106192 เป็นต้นไป
			NF09E-1106192 เป็นต้นไป

การดำเนินการของศูนย์บริการ

■ การตรวจสอบปัญหา

หมุนสวิตช์จุดระเบิดไปที่ตำแหน่ง "On" เพื่อตรวจสอบเสียงการทำงานของปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง โดยปกติจะมีเสียงการทำงานของปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นเวลาประมาณ 2 วินาที แล้วหยุด

กรณีที่ **ไม่มี** เสียงการทำงานของปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง

- ☞ ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าของสายไฟที่ต่อเข้าปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง ค่ามาตรฐาน ใกล้เคียงกับแรงเคลื่อนไฟฟ้าแบตเตอรี่


กรณีที่ **มี** เสียงการทำงานของปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง

- ☞ ตรวจสอบแรงดันปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง ค่ามาตรฐาน เท่ากับ 263-316 kPa ขณะที่เครื่องยนต์ทำงานรอบเดินเบา

หากพบว่าเกิดความผิดปกติให้เปลี่ยนเคลมชุดปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง

■ การแก้ไขปัญหาและแจ้งเคลมเทคนิค

รุ่น	หมายเลขอะไหล่	ค่าแรง
WAVE110i	16700-K2J-T01	0.6 (120 บาท)
CLICK150 i	16700-K59-A71	0.7 (140 บาท)
PCX160	16700-K1Z-J11	2.1 (400 บาท)
FORZA350	16700-K1B-T01	1.5 (300 บาท)

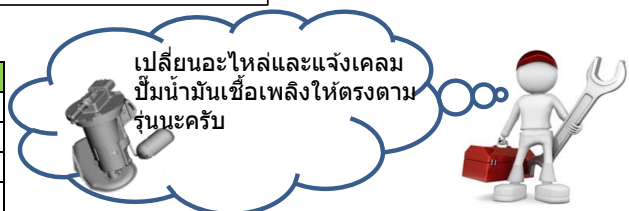

หมายเหตุ

- เงื่อนไขการรับประกันในข่าวสารฉบับนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน
- ห้ามปรับแก้ไขชิ้นส่วนที่เกิดปัญหาและรักษาสภาพเดิมของปัญหาเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบปัญหาของผู้ผลิต
- ผู้ปฏิบัติงานควรใช้คู่มือรายการอะไหล่ และคู่มือการซ่อมประกอบประกอบการปฏิบัติงาน

หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อได้ที่ Area Advisor ประจำเขตของท่าน หรือที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-7254000

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

ธวัชชัย ประหา

ผู้จัดการฝ่ายบริการทางเทคนิคและบริการลูกค้า

คำเตือน: ข้อมูลข่าวสารนี้เป็นข้อมูลทางเทคนิคของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลดังกล่าวเฉพาะแก่ผู้จำหน่ายศูนย์จำหน่ายและบริการรถจักรยานยนต์

ฮอนด้าเท่านั้น ห้ามกระทำการอันเป็นการเปิดเผย นำไปใช้ เผยแพร่ ทำซ้ำ คัดลอก หรือทำให้แพร่หลายแก่บุคคลภายนอกด้วยวิธีใดๆโดยเด็ดขาด