

ชื่อรุ่น

CLICK160

รหัสรุ่น

ACB160CATN และ ACB160CBTN


ไม่สามารถปิดล็อกเบาะได้

**อาการปัญหา**


- ไม่สามารถปิดล็อกเบาะได้

**สาเหตุของปัญหา**

- เกิดจากการล็อกเบาะผิดตำแหน่ง ส่งผลให้กลไกล็อกเบาะถูกตะขอดันลงไปจนไม่สามารถล็อกได้

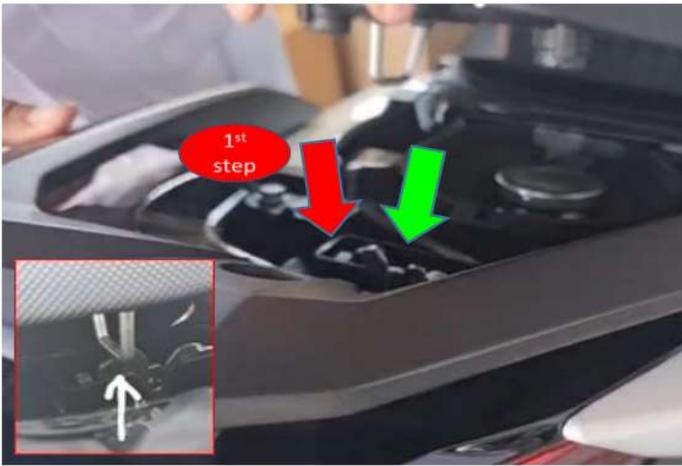


Step 1 ขณะปิดเบาะตะขอล็อกเบาะอาจเข้าผิดตำแหน่ง  
ส่งผลให้ตัวล็อกเบาะได้ถูกล็อกไปแล้ว

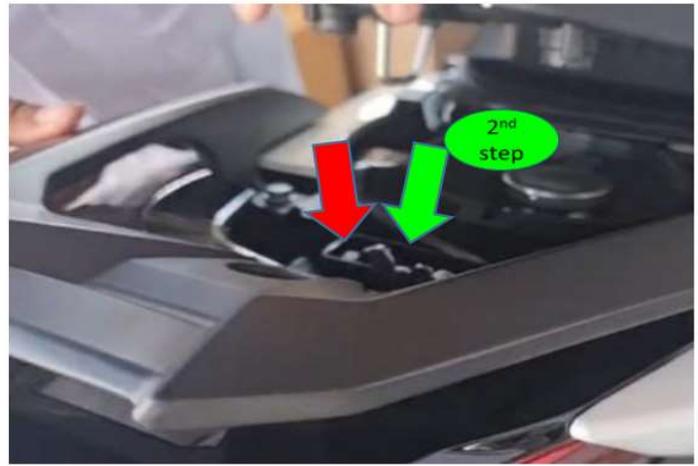

Step 2 เมื่อปิดเบาะอีกครั้ง ตะขอล็อกเบาะจะกดชุดกลไกล็อกเบาะ  
ถูกดันลงไปค้างด้านล่างส่งผลให้ไม่สามารถล็อกเบาะได้

**รูปภาพตำแหน่งที่เกิดปัญหา****การดำเนินงานของผู้ผลิต**

- ยกระดับผลิตภัณฑ์โดยการแก้ไขแบบฝาครอบถังน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ เพื่อป้องกันการกดล็อกเบาะผิดตำแหน่ง

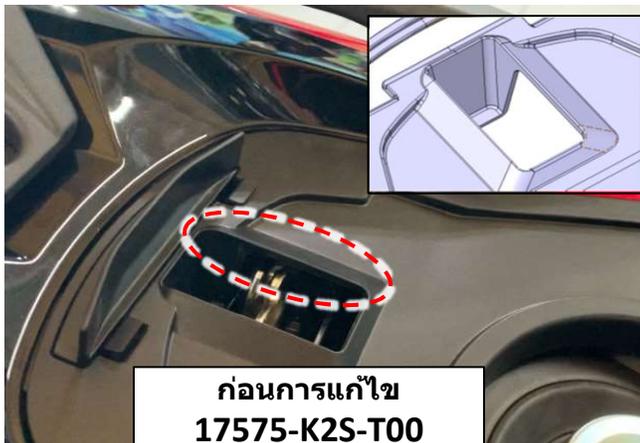

ก่อนการแก้ไข  
17575-K2S-T00



จุดเปลี่ยนแปลง  
หลังการแก้ไข  
17575-K2S-T01

**การดำเนินงานของร้านผู้จำหน่าย**

- 1) การแก้ไขอาการปัญหาตัวล็อกเบาะล็อกไม่ได้



☞ ถอดฝาครอบถังน้ำมันออก

☞ ใช้ฝารองบริเวณโครงตัวถังเพื่อป้องกันรอย


☞ ใช้ไขควงแบนดันกลไกล็อคบริเวณตัวติดตั้งสายปลดล๊อคเบาะ

☞ ใช้ไขควงจุนดันตัวกลไกล็อคเบาะขึ้นมาให้อยู่ในตำแหน่งปกติ

### การแก้ปัญหาให้ตาม VDO ที่แนบ

### 2) เปลี่ยนฝาครอบถังน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อป้องกันปัญหาการล๊อคเบาะผิดตำแหน่ง

☞ กรณีพบอาการปัญหาดังกล่าว ให้ท่านดำเนินการแจ้งเคลมเปลี่ยนอะไหล่ "ฝาครอบถังน้ำมันเชื้อเพลิง" หมายเลขอะไหล่ "17575-K2S-T01" และรายการอะไหล่ที่เสียหายต่อเนื่อง

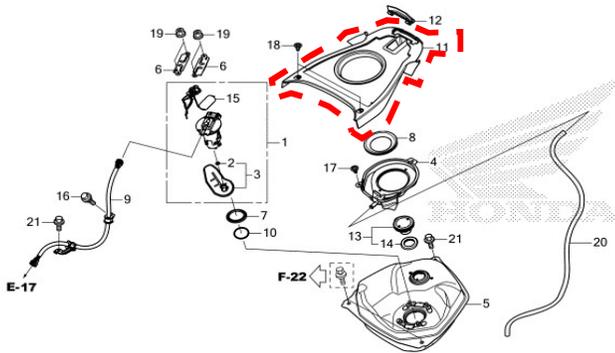

### Lot การผลิตที่มีการแก้ไข

DATE	MODEL	YEAR	Frame No. & Engine No.
8-Jul	ACB160CATN TH	2022	MLHKF502*N5007384
			KF50E-2007384
11-Jul	ACB160CBTN TH	2022	MLHKF501*N5014761
			KF50E-1014761

### การแจ้งเคลม

ให้ท่านดำเนินการแจ้งเคลม เปลี่ยนอะไหล่ "ฝาครอบถังน้ำมันเชื้อเพลิง" หมายเลขอะไหล่ "17575-K2S-T01" และรายการอะไหล่ที่เสียหายต่อเนื่อง โดยให้ระบุค่าแรง FRT อ้างอิงจากคู่มือรายการอะไหล่

### หมายเหตุ

- เงื่อนไขการรับประกันในข่าวดำเนินการนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน
- ห้ามปรับแก้ไขชิ้นส่วนที่เกิดปัญหาและรักษาสภาพเดิมของปัญหาเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบปัญหาของผู้ผลิต
- ผู้ปฏิบัติงานควรใช้คู่มือรายการอะไหล่ และคู่มือการซ่อมประกอบประกอบการปฏิบัติงาน

หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อได้ที่ Area Advisor ประจำเขตของท่าน หรือที่ Honda Call Center โทร 02-7254000

หมายเลขอ้างอิงรายงานการตรวจสอบ : 2TH2022067-00

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

ธวัชชัย ประหา

ผู้จัดการฝ่ายบริการทางด้านเทคนิคและบริการลูกค้า

คำเตือน: ข้อมูลข่าวสารนี้เป็นข้อมูลทางเทคนิคของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลดังกล่าวเฉพาะแก่ผู้จำหน่ายศูนย์จำหน่ายและบริการรถจักรยานยนต์ สอนดำเนินการ ห้ามกระทำการอันเป็นการเปิดเผย นำไปใช้ เผยแพร่ ทำซ้ำ คัดลอก หรือทำให้แพร่หลายแก่บุคคลภายนอกด้วยวิธีใดๆโดยเด็ดขาด