

ชื่อรุ่น

WAVE125i

รหัสรุ่น

AFS125CSFP,AFS125MSFP

เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด/เครื่องยนต์ทำงานสะดุด เนื่องจากความผิดปกติของปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง



อาการปัญหา

- เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดเนื่องจากปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ทำงาน
- กรณีสตาร์ทเครื่องยนต์ทำงานสะดุด , วนดับ
- แรงดันปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำกว่ามาตรฐาน ส่งผลให้เครื่องยนต์สตาร์ทติดยากทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ (ไม่มีกำลัง)

การดำเนินงานของผู้ผลิต

การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

เกิดจากเศษทองแดงซึ่งหลุดจาก กระบวนการขึ้นรูปในขั้นตอนการอัดแปลงถ่าน เข้าไปติดที่ Pressure regulator ทำให้เกิดการเสียดสีกับเรือนปั้ม จึงทำให้ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง มีแรงดันต่ำกว่ามาตรฐาน ส่งผลให้เครื่องยนต์สตาร์ทติดยากและเครื่องยนต์ทำงานผิดปกติ

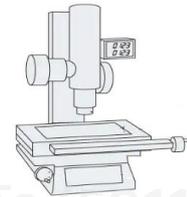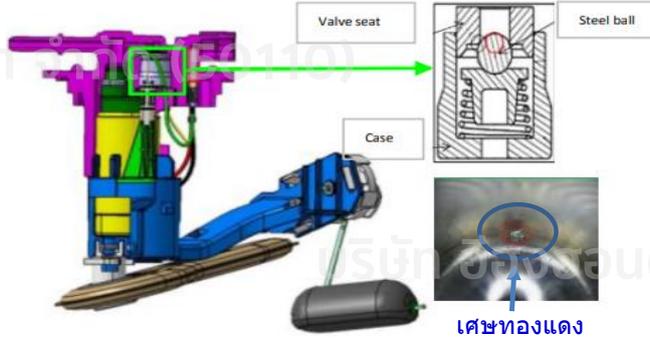

ประโยชน์ของกล้องไมโครสโคป  
ช่วยในการมองเห็นสิ่งที่มีขนาดเล็กกว่าที่เราจะมองเห็น

การดำเนินงานของผู้ผลิต

การแก้ไขปัญหามาในกระบวนการผลิต

- เพิ่มการตรวจสอบสภาพผงอัดด้วย เครื่องไมโครสโคป โดยต้องไม่มี สิ่งแปลกปลอมติดอยู่ก่อนการประกอบ pump assy

Lot การผลิตที่มีการแก้ไขแล้ว

รุ่น	รหัสรุ่น	วันที่เริ่มรับประกัน	หมายเลขโครงตัวถัง & หมายเลขเครื่องยนต์
WAVE125i	AFS125MSFP	6-Apr-23	MLHJC9311P5017212 เป็นต้นไป
			JC93E-1017212 เป็นต้นไป
	AFS125CSFP	7-Apr-23	MLHJC9324P5117278 เป็นต้นไป
			JC93E-2117278 เป็นต้นไป

การดำเนินการของศูนย์บริการ

การตรวจสอบปัญหา

หมุนสวิตช์จุดระเบิดไปที่ตำแหน่ง "On" เพื่อตรวจสอบเสียงการทำงานของปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง โดยปกติจะมีเสียงการทำงานของปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นเวลาประมาณ 2 วินาที แล้วหยุด

กรณีที่ **ไม่มี** เสียงการทำงานของปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง

- ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าของสายไฟที่ต่อเข้าปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง ค่ามาตรฐาน ใกล้เคียงกับแรงเคลื่อนไฟฟ้าแบตเตอรี่

กรณีที่ **มี** เสียงการทำงานของปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง

- ตรวจสอบแรงดันปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง ค่ามาตรฐาน เท่ากับ 263-316 กิโลปาสกาล ขณะที่เครื่องยนต์ทำงานรอบเดินเบา

หากพบว่าเกิดความผิดปกติให้เปลี่ยนแฉลมชุดปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง

การแก้ไขปัญหาและแจ้งเคลมเทคนิค

รุ่น	หมายเลขอะไหล่	ค่าแรง
WAVE125i	16700-K3F-T01	0.4 (80 บาท)



หมายเหตุ

- เงื่อนไขการรับประกันในข่าวสารฉบับนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน
- ห้ามปรับแก้ไขชิ้นส่วนที่เกิดปัญหาและรักษาสภาพเดิมของปัญหาเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบปัญหาของผู้ผลิต
- ผู้ปฏิบัติงานควรรใช้คู่มือรายการอะไหล่ และคู่มือการซ่อมประกอบการปฏิบัติงาน

หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อได้ที่ Area Advisor ประจำเขตของท่าน หรือที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-7254000

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบคุณในความร่วมมือนมา ณ โอกาสนี้

ธวัชชัย ประหา

ผู้จัดการฝ่ายบริการทางด้านเทคนิคและบริการลูกค้า

คำเตือน: ข้อมูลข่าวสารนี้เป็นข้อมูลทางเทคนิคของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลดังกล่าวเฉพาะแก่ผู้จำหน่ายศูนย์จำหน่ายและบริการรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเท่านั้น ห้ามกระทำการอื่นเป็นการเปิดเผย นำไปใช้ เผยแพร่ ทำซ้ำ คัดลอก หรือทำให้แพร่หลายแก่บุคคลภายนอกด้วยวิธีใดๆโดยเด็ดขาด