

ชื่อรุ่น

New PCX160

รหัสรุ่น

WW160P (TH)

ตัวเลขแสดงเวลาบนเรือนไมล์คลาดเคลื่อน

อาการปัญหา

-  **ลูกค้าแจ้งปัญหาหน้าจอเรือนไมล์ แสดงเวลาคลาดเคลื่อน**




ตัวเลขแสดงเวลาตลาดเคลื่อนไหว ไม่ตรงเวลาจริง

รูปภาพตำแหน่งการเกิดปัญหา

สาเหตุของปัญหา

-  โปรแกรมซอฟต์แวร์ในชีพียุทำงานผิดปกติ ทำให้การแสดงผลบนเรือนไมล์คลาดเคลื่อน

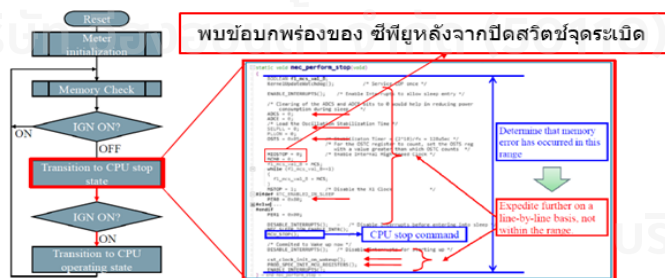

การดำเนินงานของผู้ผลิต

- ☞ ทำการแก้ไขซอฟต์แวร์ใหม่ ทำให้หน้าพิกาท่างาน
ในจังหวัดที่เหมาะสม มีความเสถียรมากยิ่งขึ้น
เวลาเปิดและปิดสวิตช์

- Lot การผลิตที่เริ่มดำเนินการแก้ไข/ยกระดับคุณภาพ

วันที่ผลิต	รุ่น	ปี	หมายเลขตัวถัง หมายเลขเครื่องยนต์
03-Mar	WW160P(TH)	2023	MLHKF4488*P5333122 KF44E-1333122


- **การดำเนินการของศูนย์บริการ (การทดสอบเพื่อยืนยันปัญหา)**

- ☞ ให้ทำการตั้งค่าการแสดงผลเวลาบนเรือนไมล์ใหม่ (อ้างอิงระยะเวลาของนาฬิกาในปัจจุบัน) จากนั้นปิดสวิตช์จุดระเบิด แล้วเปิดสวิตช์จุดระเบิดอีกครั้งเพื่อยืนยันอาการปัญหาดังกล่าว
- ☞ หากพบว่า ตัวเลขแสดงเวลาบนเรือนไมล์ เกิดความคลาดเคลื่อน ให้แจ้งเคลมทางเทคนิค

- ## ■ การแจ้จเคลมเทคนิค

ระบบการอะไหล่เคลม

- 👉 **อะไหล่หมายเลข 37100-K1Z-U11**
มาตรฐานความเร็วทั้งชุด (KPH)
- 👉 **ค่าแรง 1.1 FRT**

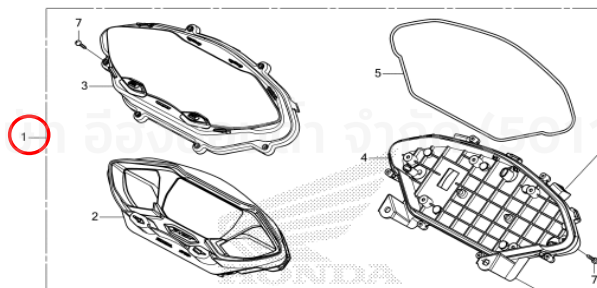

หมายเหตุ

- เงื่อนไขการรับประกันในข่าวสารฉบับนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน
- ห้ามปรับแก้ไขชิ้นส่วนที่เกิดปัญหาและรักษาสภาพเดิมของปัญหาเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบปัญหาของผู้ผลิต
- ผู้ปฏิบัติงานควรใช้เครื่องมือการอะไหล่ และเครื่องมือการซ่อมประกอบการทำงาน

หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อได้ที่ Area Advisor ประจำเขตของท่าน หรือที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-7254000

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบคนในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

ตัวชี้วัด ประหา

ผู้จัดการฝ่ายบริการทางด้านเทคนิคและบริการลูกค้า

คำเตือน: ข้อมูลข่าวสารนี้เป็นข้อมูลทางเทคนิคของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลดังกล่าวเฉพาะแก่ผู้จำหน่ายศูนย์จำหน่ายและบริการถักถักยารายบุคคล
 สอนคำเท่านั้น ห้ามกระทำการอันเป็นการเปิดเผย นำไปใช้ เผยแพร่ ทำซ้ำ คัดลอก หรือทำให้แพร่หลายแก่บุคคลภายนอกด้วยวิธีใดๆโดยเด็ดขาด