

ชื่อรุ่น	รหัสรุ่น
New PCX160	WW160P, WW160AP

ยางนอกล้อหลังสึกหรือผิดปกติ

อาการปัญหา

- ยางนอกล้อหลังสึกหรือผิดปกติ บริเวณแก้มยางด้านซ้ายและด้านขวา



ยางนอกสึกหรือผิดปกติ



แก้มซ้าย

แก้มขวา




ภาพชุดนูนยึดเครื่องยนต์

รูปภาพตำแหน่งการเกิดปัญหา

ลักษณะการสึกหรอของยางผิดปกติ เกิดการสึกหรอบริเวณแก้มยางด้านซ้ายและด้านขวา หรือเกิดการสึกหรอของยางทั้งสองด้านไม่เท่ากัน

สาเหตุของปัญหา

- พบว่าเกิดจากการใช้งานในสภาพแรงดันลมยางอ่อนซ้ำๆ เป็นเวลานาน และเกิดจากชุดนูนยึดเครื่องยนต์มีขนาดผิดไปจากมาตรฐาน

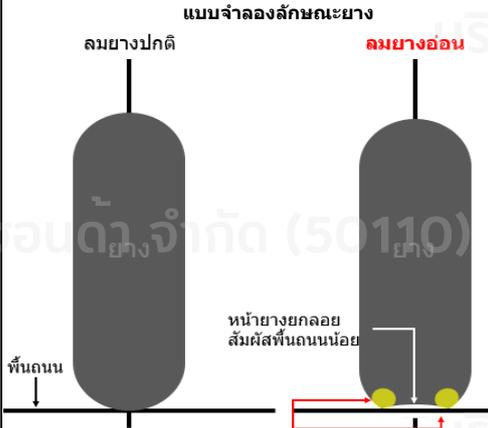

แบบจำลองลักษณะยาง

ลมยางปกติ

ลมยางอ่อน

พื้นถนน

หน้ายางยกลอย สัมผัสพื้นถนนน้อย

แก้มยาง ซ้ายและขวา รับน้ำหนักโดยตรง เกิดการสึกหรอมากกว่า

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ควรตรวจสอบสภาพของยางด้วยสายตาและใช้เกจวัดแรงดันลมยาง ทุกครั้งก่อนการขับขี่หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ตรวจเช็คแรงดันลมยางในขณะที่ยางเย็น

แรงดันตามมาตรฐานแนะนำ

ยางหลัง 33 psi หรือให้เติมมากกว่า แต่ไม่เกิน 35 psi

ปัญหายางสึกด้านขวา

เกิดจากการใช้งานลักษณะลมยางอ่อนซ้ำๆ สภาพถนนที่ลาดเอียง หรือการบรรทุกน้ำหนักซ้าย-ขวาไม่เท่ากันเพราะขณะใช้งาน ส่วนของแก้มยางซ้ายและขวา จะเป็นส่วนที่รับน้ำหนักโดยตรงตามรูป

การรับประกันชิ้นส่วนในเงื่อนไขพิเศษ

ยางรถจักรยานยนต์ รับประกัน 6 เดือน หรือ 5,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดมาถึงก่อน นับจากวันที่ซื้อรถจักรยานยนต์

การดำเนินงานของฝ่ายผลิต

- ยกระดับในกระบวนการผลิตชุดนูนยึดเครื่องยนต์ ควบคุมให้อยู่ในค่ามาตรฐาน

Lot การผลิตที่เริ่มดำเนินการแก้ไข/ยกระดับคุณภาพ

วันที่ผลิต	รุ่น	ปี	หมายเลขตัวถัง หมายเลขเครื่องยนต์
23-May	WW160AP (TH)	2023	MLHKF4478P5223676
			KF44E-2223676
23-May	WW160P (TH)	2023	MLHKF4485P5339667
			KF44E-1339667

การดำเนินการของศูนย์บริการ

- ตรวจสอบยืนยันอาการยางนอกล้อหลังสึกหรือผิดปกติ
- ตรวจเช็คแรงดันลมยางในปัจจุบันว่าอยู่ในค่ามาตรฐานหรือไม่
- สอบถามลักษณะการใช้งาน ความถี่ในการเติมลมยาง
- น้ำหนักบรรทุก สภาพถนน

การแจ้งเคลมเทคนิค

รบบรายการอะไหล่เคลม

- อะไหล่หลักเป็นหมายเลข 50350-K1Z-J10 ชุดนูนยึดเครื่องยนต์
- อะไหล่รองเป็นหมายเลข 42711-K1Y-J11 ยางนอกล้อหลัง
- รบบรายละเอียด แรงดันลมยางที่วัดได้และลักษณะการใช้งาน ในรายงานเคลมให้ครบถ้วน



รู้หรือไม่

การเช็คลมยางสม่ำเสมอ ช่วยยืดอายุการใช้งาน ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ขับขี่ปลอดภัย

หมายเหตุ

- เงื่อนไขการรับประกันในข่าวสารฉบับนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน
- ห้ามปรับแก้ไขชิ้นส่วนที่เกิดปัญหาและรักษาสภาพเดิมของปัญหาเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบปัญหาของฝ่ายผลิต
- ผู้ปฏิบัติงานควรใช้คู่มือรายการอะไหล่ และคู่มือการซ่อมประกอบประกอบการปฏิบัติงาน

หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อได้ที่ Area Advisor ประจำเขตของท่าน หรือที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-7254000

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

ธวัชชัย ประหา

ผู้จัดการฝ่ายบริการทางด้านเทคนิคและบริการลูกค้า

คำเตือน: ข้อมูลข่าวสารนี้เป็นข้อมูลทางเทคนิคของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลดังกล่าวเฉพาะแก่ผู้จำหน่ายศูนย์จำหน่ายและบริการรถจักรยานยนต์ ฮอนด้าเท่านั้น ห้ามกระทำการอันเป็นการเปิดเผย นำไปใช้ เผยแพร่ ทำซ้ำ คัดลอก หรือทำให้แพร่หลายแก่บุคคลภายนอกด้วยวิธีใดๆโดยเด็ดขาด